



PM-rapport

Biskopskällaren på Ivö

Antikvarisk slutrapport, 2005

Jimmy Juhlin Alftberg



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

**Regionmuseet Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne**

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 50 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 80 50 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.m.se

© 2005 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne

ISSN 1651-0933

Omslagsfoto: Vy mot östra gaveln. Södra takfallet samt östra gaveln reparerade.

Administrativa uppgifter

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Objekt | Biskopskällaren |
| Socken | Ivö |
| Kommun | Kristianstad |
| Entreprenörer | Skogsvårdsstyrelsen |
| Arbetsledare | Lars Winqvist |
| Antikvarisk kontrollant | Jimmy Juhlin Alftberg |
| Inventering | 2005-04-08 |
| Byggnadstid | Maj 2005 |
| Slutbesiktning | 2005-06-03 |
| Foton | I rapporten visas ett urval. |

Sammanfattning av utförda åtgärder

Södra takfallet har till fullo ombyggt likt befintligt. Åtgärderna innefattar byte av murkna sparrar och lejder, ny spontad underbrädning, nytt yttertakspapp inkl. underlagspapp, återanvändning av kopparlister samt byte av murken gavelpanel. Även den liggande pardörren ner till källaren har ersatts med nytillverkade blad (fur) efter originalets mått. Den på utsidan täckande kopparplåten har återsatts.

Tillika har nytt, synligt trä impregnerats med en blandning av trä-tjära och linolja. Galvaniserade spik har använts vid träarbete. Där kopparplåt återanvänts har kopparspik nyttjats.

Marken i anslutning till södra långsidan har nivellerats för att hindra regnvatten att rinna ner genom de lågt placerade gluggarna.



Västra partiet lagat.



Östra partiet lagat.

Skadebild

Södra takfallet var vid inventeringstillfället alvarligt skadat genom rötangrepp och hål i takpappen. Detta innebar att regnvatten trängde ner och ackumulerades i valvsvicklarna samt ”läckte ut” i putsen och teglet i källaren. Vatten har även trängt ner i källaren genom främst gluggarna på södra långsidan, men även genom att källardörren varit i obrukbart skick och ej kunnat stängas.



Förhöjd marknivå innan arbetet.



Rötskador i södra takfallet.

Avvikelser från handlingarna

Inga avvikelser har noterats.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Arbetet är mycket väl utfört utifrån byggnadens egna förutsättningar och befintliga material. Inga experimentella försök har gjorts. Ruinen har genom åtgärden *säkrats*.



Källardörren lagad.



Ny takstolskonstruktion.



lakttagelser under restaureringen

Det äldre, befintliga sadeltaket var aningen skevt och asymmetriskt.

Kvar att åtgärda

Källaren bör stå under bevakning till våren 2006. Om fuktproblemen ej lösts genom lagningen av taket bör ytterligare åtgärder i första hand inrikta sig på avvattning och dränering av dagvatten. Putsåtgärder synes irrelevanta innan fuktproblemet till fullo avhjälpes.



Källaren med fuktiga svicklar.